



OBSAH

1. Prehlásenie o zhode ES
2. Účel stroja
3. Obmedzenie použitia
4. Technické údaje
5. Bezpečnosť pri práci

6. Príprava na prácu
7. Zapojenie do siete
8. Použitie stroja
9. Priebežné činnosti obsluhy

10. Odporúčané príslušenstvo
11. Samostatné riešenie problémov
12. Obsah balenia striekacej pištole
13. Záverečné poznámky
14. Informácie pre užívateľov o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami
15. Montážny výkres
16. Záručný list

Pri práci s elektrickým náradím odporúčame dodržiavať základné zásady bezpečnosti pri práci, aby ste sa vyhli požiarom, úrazom elektrickým prúdom, prípadne mechanickým úrazom.

Pred použitím elektronáradia sa ,prosím, oboznámte s obsahom návodu na obsluhu. Návod na obsluhu uschovajte.

Prísne dodržiavanie pokynov a odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na obsluhu umožní predĺžiť životnosť Vášho kompresora.

	Zodpovedá požiadavkám EÚ
	Pred použitím si pozorne preštudujte návod na použitie
	Počas prevádzky je bezpodmienečne nutné používať pomôcky na ochranu zraku a sluchu.
	Vyvarujte sa dotyku horúceho povrchu
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
	Zariadenie sa automaticky uvádza do chodu
	Neotvárať kohútik pred pripojením vzduchovej hadice
	Certifikát o bezpečnosti výrobku

2. ÚČEL STROJA

Kompresor HVLP (High Volume Low Pressure - veľký objem nízky tlak) je produkt určený na striekanie lakov na báze vody, moridla, látok na ochranu dreva, kovových náterov. Emailové nátery olejovo-alkydové, akrylové emaily určené na maľovanie striekaním. Prístroj môže tiež nastriekať farby na steny: latexové. Avšak, množstvo rozpúšťadla, potrebné pre správne riedenie farby (správny chod zariadenia), môže byť väčšie ako odporúča výrobca.

Elektrické náradie môže pracovať s tryskami rôznych rozmerov (1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm). Postup je podrobne popísaný v ďalšej časti návodu na obsluhu.

3. OBMEDZENIE POUŽITIA

Kompresor môže byť použitý iba v súlade s nižšie uvedenými **"Prípustnými pracovnými podmienkami."** Systém pripojenia komponentov je upravený pre striekacie pištole so zásobníkom médiu a pre ventilačné zariadenie.

Elektronáradie nepoživate na žieraviny, látky obsahujúce kyseliny, látky obsahujúce cudzie materiály.

Návrh a konštrukcia kompresoru neposkytuje použité pre profesionálne a zárobkové účely. Zariadenie je určené pre domácich kutilov na domáce použitie.

Akékoľvek svojvoľné zmeny v mechanickej, elektrickej a elektronickej konštrukcií, všetky údržby a úpravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, taktiež použitie, ktoré je v rozpore s odporúčaniami a pokynmi v návode, bude mať za následok okamžitú stratu záruky.

PRÍPUSTNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

S1 nepretržitá práca

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

LL-015A HVLP

Napätie	230 V / 50Hz
Menovitý príkon	600 W
Prevádzkový tlak	0,15-0,35 bar
Výkon striekania	
Dĺžka hadice	1,6 m
Prietok vzduchu	700 l/min
Prietokový výkon trysky medium	200-300ml/min
Max. viskozita tekutiny	40 s
Hladina vibrácií nameraná na rukoväti	1 m / s ²
Emisia hluku	
Hladina akustického tlaku LPA	79.7 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA	92.7 dB (A)
Hmotnosť	3,2 kg
Trieda ochrany	II

5. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Za účelom maximálneho obmedzenia vzniku úrazu, prípadne nehody spôsobenej nesprávnou obsluhou alebo neznalosťou bezpečnostných predpisov sa, prosím, dôkladne oboznámte s obsahom tejto kapitoly.

1. Stroj môže obsluhovať osoba, ktorá sa dôkladne oboznámila a porozumela obsahu návodu na obsluhu.
2. Počas práce používajte prvky osobnej ochrany: ochranné okuliare, ochranný odev, maska chrániaca dýchacie cesty, rukavice) doporučené striekacím výrobcom tekutiny.
3. Stroj je obzvlášť nebezpečný pre deti, preto vynaložte maximálne úsilie, aby bolo zariadenie absolútne mimo ich dosahu.
4. Zakaždým, pred začatím prevádzky, skontrolujte technický stav pracovných koncoviek náradia. V prípade zistenia poškodení, elektronáradie nazapínajte – použite koncovku bez chýb.
5. Pri kontakte chemickej striekacej látky pod tlakom s ranou, je nevyhnutné, aby ste vyhľadali lekársku pomoc (možnosť preniknutia látky do organizmu).
6. Postupujte podľa pokynov výrobcu a vyhnite sa rizikám, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
7. Používajte len originálne náhradné diely.
8. Pri čistení náradia buďte opatrní. Akékoľvek konzervátorské práce vykonávajte pri odstránenej zástrčke.
9. Osobitnú pozornosť venujte tomu, aby bolo náradie udržiavané v čistote.
10. Napájací kábel musí byť čistý a bez trhlín izolácie, bez poškodennej zástrčky. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia.
11. Náradie neťahajte za napájací kábel.
12. Náradie nevypínajte tak, že budete vytáňovať kábel zástrčky zo zásuvky.

6. PRÍPRAVA NA PRÁCU

Naplnenie nádrže pred maľovaním

Striekacia pištoľ sa skladá z veka nádrže, ťahacou rúrkou tekutiny a nádrže. Polohu rúrky zmeníte uvoľnením matice M18 (na základní rúrky). **Ak pri práci predmet leží, rúrku otočte tak, aby ohýbanie bolo nasmerované dopredu. Ak maľujete predmety nad hlavou, rúrka musí byť namontovaná tak, aby ohýbanie bolo nasmerované dozadu.** Do nádrže Al, nádrž s kapacitou 1 l (obr. 2) nalejte príslušnú tekutinu. Nasadte veko na nádrž. Tekutina a riedidlo musia do seba zapadnúť. **Použitie riedidla, ktoré sa nezhoduje s odporúčaniami výrobcu, môže byť príčinou upchatia pištole. Používajte farby určené na maľovanie striekaním. Túto informáciu výrobca vždy umiestňuje na obale.**

Montáž

Montáž vykonávajte pri odstránenej zástrčke zo zásuvky.

Za účelom prípravy zariadenia na prácu, musíte pripojiť hlavné zariadenie s pištoľou pomocou hadice. Na oboch stranách hadice sa nachádzajú spojovacie čapy. Čap s väčším priemerom vtlačte do zásuvky hlavného zariadenia a druhý koniec vtlačte do zásuvky striekacej pištole (v hornej časti rukoväte). **Vid' obr. 4.**

Ak maľujete nástrojom vo vnútri miestnosti, nezabudnite chrániť povrch pred znečistením.


Zariadenie, ktoré Vám bolo dodané, má namontovaný pás. Okrem toho, zariadenie obsahuje plastový kôš na odloženie pištole, ktorý sa montuje vsunutím ramien držiaka do plastového tela.

7. ZAPOJENIE DO SIETE

Pred zapojením stroja skontrolujte, či sa napájacie napätie v zásuvke zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku. Elektrická inštalácia napájacej siete by mala byť vyhotovená z medeného drôtu s minimálnym prierezom aspoň 1,5 mm², mala by byť vedená od poistky s hodnotou 10 A a mala by spĺňať bezpečnostné predpisy. Inštalácia musí byť vybavená ochranným systémom.

Ak používate predlžovací kábel, dávajte pozor, aby prierez bol taký, ako je opísané vyššie, aby fungovalo uzemnenie. Elektrický kábel položte tak, aby pri práci nebol vystavený nebezpečenstvu preseknutia. Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.

Pravidelne kontrolujte technický stav napájacieho a predlžovacieho kábla.

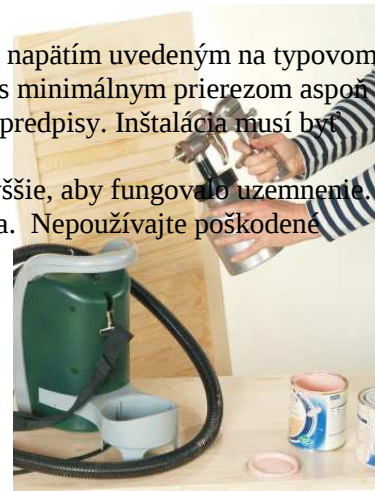

Obr. 2

8. POUŽITIE STROJA

Príprava povrchov pre maľovanie

Než začnete maľovať, nezabudnite na prípravu povrchov, ktoré musíte očistiť. Povrch musí byť umytý a vysušený. Nemaľujte na mastných povrchoch. Ak je povrch hladký, musíte ho zdrsniť (napr. jemným brúsny papierom), potom odstráňte prach.

Tekutina

Prístroj je prispôsobený na maľovanie :

Moridlom, glazúrou, ochrannými prostriedkami na drevo (bez riedenia)

Vodou riediteľnými farbami, náterovými látkami (riedenie podľa odporúčaní výrobcu)

Emailovými nátermi olejovo-alkydovými, akrylovými emaily určenými na maľovanie striekaním.

Každý výrobca stanovuje prípustné percentuálne množstvo riedidla. Pred použitím tekutiny, musíte skontrolovať jeho viskozitu pomocou odmerky, pripojenej k zariadeniu, na meranie viskozity (meraného v sekundách).

Odmerku musíte naplniť, zdvihnúť na výšku cca 15 do 20 cm (otvor zablokujte). Následne treba uvoľniť otvor a merať čas, kým je tok nepretržitý. V čase, kedy bude prerušený, ukončíte meranie. Odčítaný čas je viskozitou. Zariadením môžete striekať farby, nátery, moridlá atď s viskozitou do 30 s alebo farby zriedené na 20% (podľa odporúčaní výrobcu). Tekutiny, zriedené na menej ako 10%, 5% a s viskozitou väčšou ako 40 s, nemôžu byť správne nastriekané.

Správne maľovanie kompresorom je možné vtedy, ak množstvo riedidla je väčšie ako odporúča výrobca (malo by byť zvolené experimentálne) napr.:

1. Beckers Vaggfarg, správne fungovanie pri riedení 30%

3. Luxens, správne fungovanie pri riedení 20%

2. Decoral Acrylic W, správne fungovanie pri riedení 10%

4. Magnat, správne fungovanie pri riedení 10%

Pred maľovaním, vykonajte skúšku na kartóne, lepenke, preglejke atď!

Maľovanie

Pistoľ HVLP (High Volume Low Pressure) táto skratka sa týka: pištolí, v ktorých tlak vnútri vzduchovej trysky nepresahuje 0,7 bar, pri stanovenom tlaku napájacej pištole. HVLP technológia sa vyznačuje vysokou účinnosťou. Prístroj je vhodný pre maľovanie na troch nastaveniach: vertikálne, horizontálne a okrúhly lúč.

Umiestnenie toku prúdu spočíva v uvoľnení poistného krúžku v pištoli a nasledovnom otáčaní prekrytia s dvoma tryskami v zodpovedajúcej polohe. Motýliky orientované vodorovne (horizontálne) – prúd tekutiny bude vertikálny (**obr. 3**). Nastavenie motýlikov vo zvislej polohe nastaví prúd horizontálne. Nastavenie motýlikov pod uhlom 45 stupňov – prúd v tvare kruhu (**pozri tabuľku tvar prúdu**).

Pamätajte, že by ste nemali striekať tekutinu až do konca, keď to spôsobuje nerovnomerné rozloženie tekutiny na povrchu. Hromadiaca sa tekutina (zaschnutá) na konci trysky musíte odstrániť vhodným riedidlom.

Obr. 3



Obr. 4

Maľovacia pištoľ

Obr. 5

Intenzita striekania sa nastavuje regulačným tlačidlom, nachádzajúcim sa na zadnej časti pištole. Správne množstvo tekutiny sa nastavuje nasledovne:

1. Točením vpravo sa množstvo farby znižuje (zovrieť prítok až do konca)
2. Držte stlačenú spúšť a pomaly uvoľníte regulačné tlačidlo (viď obr. 5) pre získanie dostatočného množstva tekutiny na skúšobnom povrchu.
3. Pohyb pištole počas maľovania musí byť jednotný. Vzdialenosť trysky od povrchu počas maľovania musí byť cca 30 cm. Ak chcete zvýšiť šírku maľovania alebo množstvo stanovenej farby (tabuľka nižšie), musíte použiť trysku **1,8 mm** (používajte pri hustejšej tekutine). Tryska **1,5 mm** je univerzálnou tryskou. Tryska **1,0 mm** odporúčaná na maľovanie moridlami, vodou riediteľnými lakmi, nátermi.



Obr. 6

Napájacie napätie sa musí zhodovať s technickými údajmi.

Kompresor je navrhnutý pre prácu s napájaním 230V.

Vypínač kompresora sa nachádza na hornej časti krytu hlavného zariadenia, pod držiakom. Stlačenie kolískového zapníča v polohe „I“ ho spustí. Stlačenie tlačidla označeného „0“, spôsobí vypnutie. Poloha zapínača je zobrazená na obr. 6.



Tvar striekacieho prúdu

	Pozícia 2 trysiek vo vertikálnej polohe, prúd vzduchu tvorí horizontálne disperzné nátery. Pri takomto nastavení motýlkov, môžete maľovať väčšie povrchy.	Maľovanie väčších povrchov
	Pozícia 2 trysiek v horizontálnej polohe, prúd vzduchu tvorí vertikálne disperzné nátery. Pri takomto nastavení motýlkov, môžete maľovať väčšie povrchy.	Šírka maľovania
	Pozícia trysiek pod uhlom 45 stupňov, spôsobí okrúhly prúd vzduchu. Takéto nastavenie motýlikov umožňuje maľovanie malých povrchov alebo ťažko dostupných miest (všade, kde je požadovaná presnosť).	

9. PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI OBSLUHY

Lakovacia pištoľ

Čistenie vykonajte vhodným riedidlom (napr. voda)

Pre dlhodobý úžitok zariadenia, ho **musíte** po každom maľovaní **očistiť**.

1. Vyčistite nádobu s kvapalinou, naplňte ju rozpúšťadlom (napr. vodou).
2. Silno utiahnite striekaciu pištoľ.
3. Zapnite hlavné zariadenie, nasmerujte striekaciu pištoľ do prázdnej nádoby a začnite striekanie čistiaceho prostriedku.
4. Po vyprázdnení nádoby ju musíte opäť naplniť rozpúšťadlom a potom postup zopakujte.
5. Opakujte tieto kroky dovtedy, kým pištoľ bude striekať čisté riedidlo.
6. Nádrž udržiavajte v čistote.
7. Pravidelne kontrolujte tesnenie ihly (v rukoväti pištole).

Riadenie toku

Upravenie tvaru striekacieho prúdu sa vykonáva zmenou polohy prekrytia s tryskami v lakovacej pištoli.

Striekanie horizontálne, vertikálne vid'. tabuľka: Tvar striekacieho prúdu.

Výmena trysiek a ihly

1. Odstráňte krúžok, ktorý upevňuje kryt trysky.
 2. Zložte kryt trysky.
 3. Kľúčom 13 odstráňte trysku (v smere hodinových ručičiek), založte novú a vykonajte operácie v krokoch od 3 do bodu 1
- Nasledovne:
4. Zo zadnej strany pištole odskrutkujte oceľový gombík nastavenia vysunutia ihly.
 5. Stlačte spúšť tak, aby sa ihla vysunula.
 6. Vložte ihlu do celku (tryska + ihla).
 7. Vložte pružinu a utiahnite oceľový gombík.

10. ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Zariadenie KolorTech LL-015A je vybavené tryskou 1,5 mm. Okrem toho si môžete kúpiť trysku o priemere: **1,0mm-KTLL74101; 1,5mm- KTLL74105; 1,8mm- KTLL74108** spolu s ihlou.

11. SAMOSTATNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Tekutina neprekrýva	Malé množstvo tekutiny	Odskrutkujte gombík v pištoli doľava
	Hustá tekutina	Zried'te tekutinu o 10%
Nadmerná striekacia hmla	Nadmerná vzdialenosť od povrchu Príliš riedka tekutina	Zmenšite vzdialenosť o 30 cm Znížte prietok vzduchu točením gombíka v pištoli, doľava
Slabý prúd tekutiny	Hustá tekutina Slabý prietok vzduchu	Zried'te tekutinu o 10% Pokrúťte gombíkom nastavenia prítoku, doľava
	Znečistená tryska	Vyčistite trysku

12. OBSAH BALENIA

Model: LL-015A HVLP

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Hlavné zariadenie | 1 ks |
| 2. Lakovacia pištoľ | 1 ks |
| 3. Košík nádrže s pištoľou | 1 ks |
| 4. Pás | 1 ks |
| 5. Hliniková nádrž | 1 ks |
| 6. Odmerka viskozity | 1 ks |
| 7. Nástavec pre čerpanie | 1 ks |
| 8. Hadica | |

13. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

V záručnej dobe sú opravy realizované v súlade so zásadami uvedenými v záručnom liste. Reklamovaný výrobok, prosím, doručte do opravy v mieste jeho nákupu (predajca je povinný prijať reklamovaný výrobok) alebo ho odošlite do centrálného servisu spoločnosti Matej Baláž - StreetKolor.sk, Ždiarska 1446/19, 040 12 Košice 12, Tel.: +421 915 422 332, e-mail: streetkolor@streetkolor.sk

Nezabudnite, prosím, priložiť záručný list vystavený Vaším dovozcom. Oprava bez tohto dokumentu bude považovaná za opravu v rámci pozáručného servisu. Dôkladne opíšte typ poruchy zariadenia.

Pečiatka predajcu

Po uplynutí záručnej doby sú opravy realizované v centrálnom servise. Poškodený výrobok odošlite do servisu (náklady spojené so zásielkou hradí užívateľ).

14. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S POUŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

(Týka sa použitia v domácnostiach)

Znázornený symbol umiestnený na výrobkoch alebo v dokumentácii dodávanej spolu s výrobkami informuje o tom, že nefunkčné elektrické alebo elektronické zariadenia nie je možné vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Základom správneho postupovania v prípade použitého zariadenia, jeho opätovného využitia, prípadne recyklácie jeho súčiastok je odovzdať zariadenie v špecializovanej zberni, kde bude použité zariadenie bezplatné prijaté. Informácie o takýchto zberniach použitých zariadení Vám poskytnú orgány miestnej samosprávy, napr. na svojich internetových stránkach.

Správne nakladanie s použitým zariadením umožňuje racionálne využitie cenných zdrojov a obmedzenie nežiadúceho vplyvu na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť v prípade nezodpovedného nakladania s odpadmi ohrozené.

Nesprávne nakladanie s odpadmi sa považuje za trestnú činnosť a výška trestov je uvedená v príslušných miestnych predpisoch.

Užívatelia v krajinách Európskej únie

Ak sa potrebujete zbaviť elektrických alebo elektronických zariadení, skontaktujte sa, prosím, s najbližším predajným miestom, prípadne s dodávateľom, ktorý Vám poskytne dostatočné informácie.

Nakladanie s odpadmi v krajinách mimo Európskej únie

Takýto symbol sa týka výlučne krajín Európskej únie.

Ak sa potrebujete zbaviť tohto výrobku, skontaktujte sa, prosím, s orgánmi miestnej samosprávy alebo s predajcom, ktorý Vám poskytne informácie o tom, ako správne postupovať v takej situácii.

Vyrobené pre:

Matej Baláž - StreetKolor.sk


Ždiarska 1446/19


040 12 Košice 12

Tel.: +421 915 422 332

e-mail: streetkolor@streetkolor.sk

Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie alebo šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu bez zhody so streetkolor.sk sú zakázané.

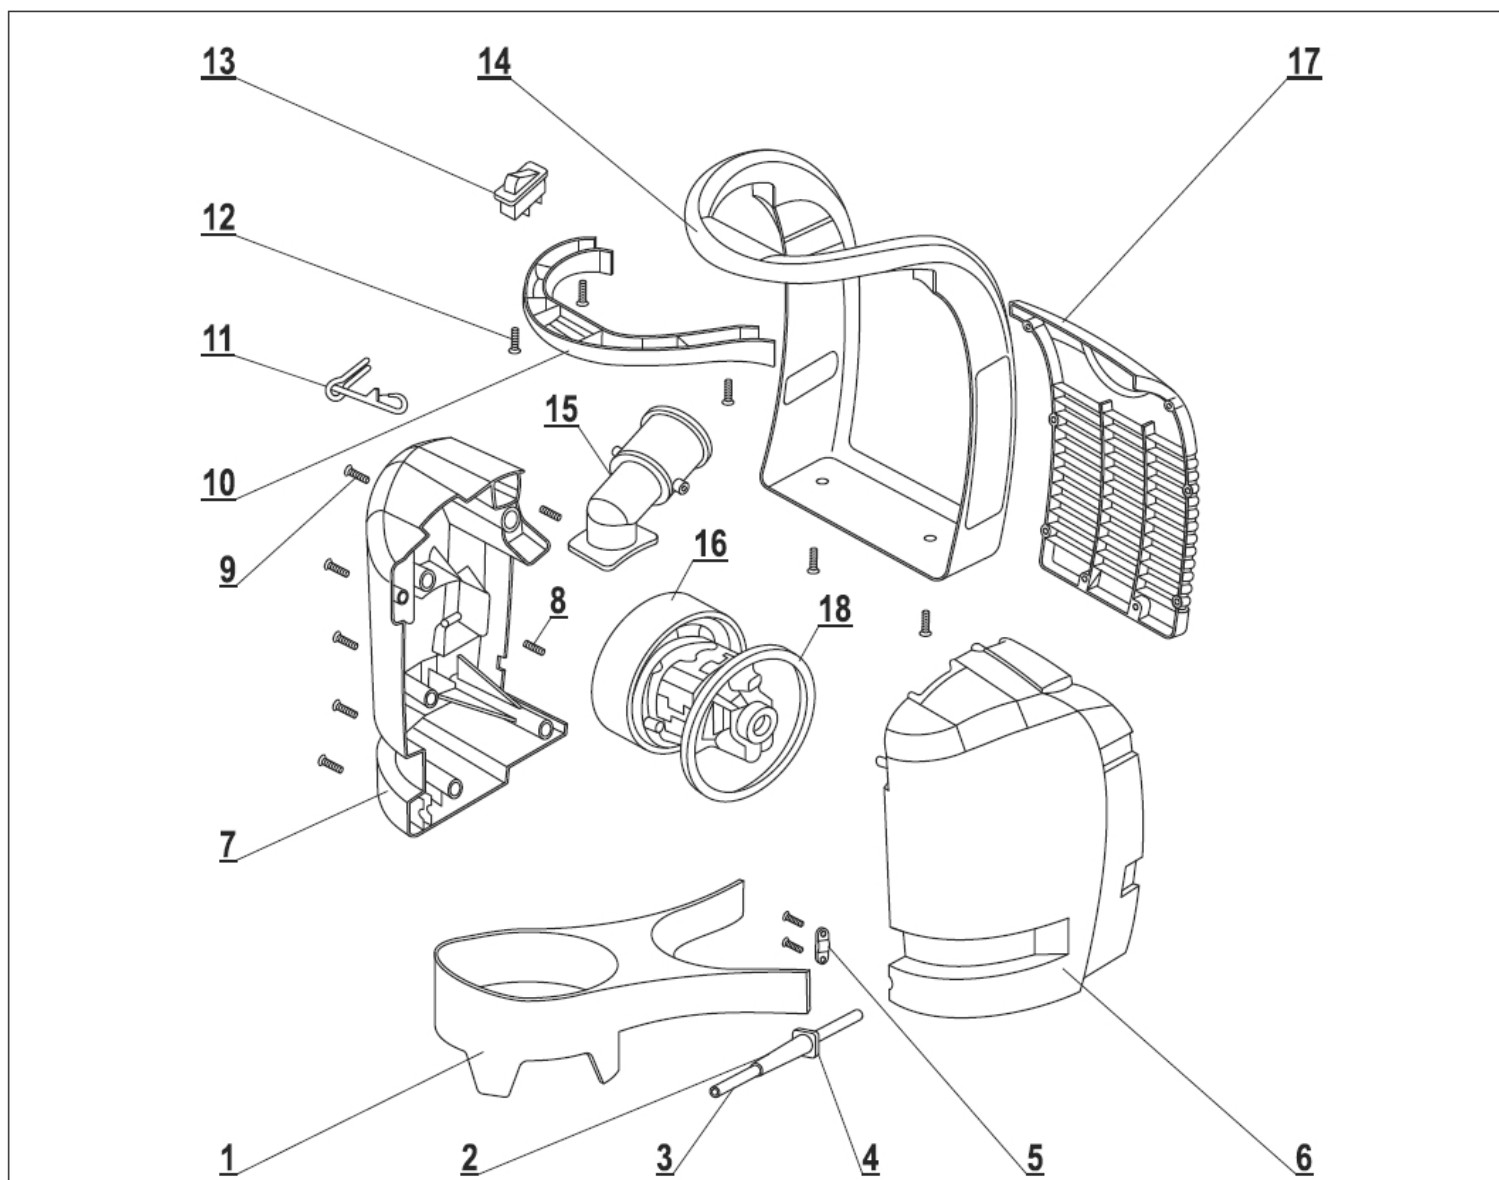

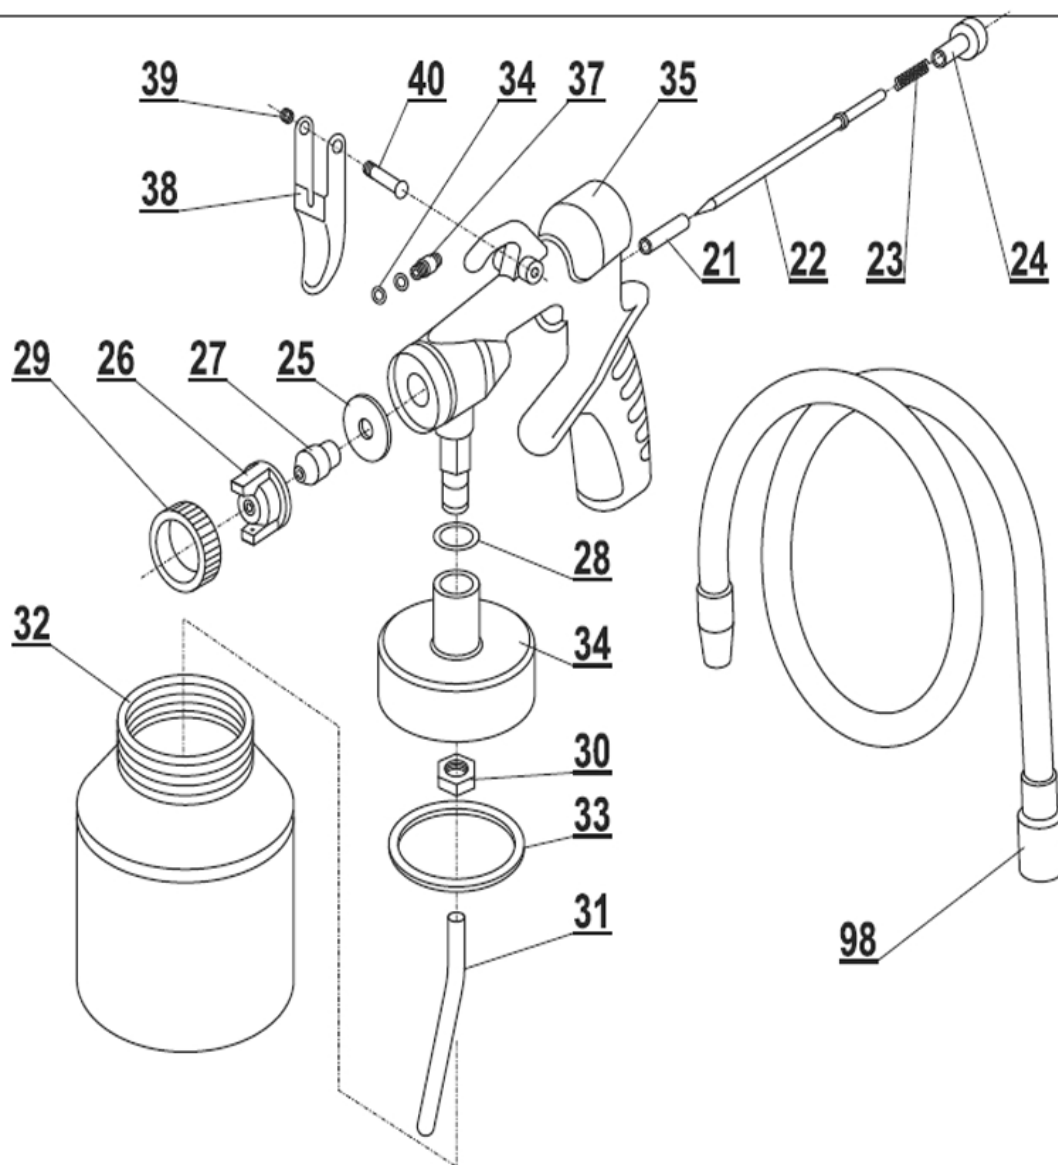

Matej Baláž - StreetKolor.sk
Ždiarska 1446/19
040 12 Košice 12
Tel.: +421 915 422 332
e-mail: streetkolor@streetkolor.sk

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrické náradie KolorTech.

Pozývame Vás vyskúšať aj naše ostatné náradie a elektronáradie, určené na spracovania dreva, keramiky a kovu.

Medzi nimi nájdete:

- Kotúčové píly na drevo: stolné, pásové, ručné a uhlové 600 W - 3000 W
- Hrúbkovacie hobl'ovačky, zrovnávačky alebo ručné elektrické hoblíky
- Prenosné priamočiare píly a frézy
- Rezačky dlaždíc s diamantovými kotúčmi a drážkovacie frézy
- Vrtacie kladivá, stolové a ručné vŕtačky, akumulátorové vrtacie skrutkovače
- Pásové brúsky na kov a rezacie stroje
- Uhlové brúsky
- Elektrické kladkostroje
- Pílové kotúče na drevo zo spekaného karbidu s priemerom do 600 mm
- Píly s diamantovými kotúčmi na rezanie a brúsenie keramiky s priemerom 110 mm - 310 mm
- Diamantové korunky na keramiku
- Vykrúžovač otvorov volframový a pilníky
- Vykrúžovače do dreva
- Miešačky na maltu, omietky, lepidlá a farby
- Sady kľúčov, násadiiek a pracovných koncoviek elektronáradia
- Skrutkovače, kombinačky, pinzety, kliešte a nitovačky
- Sady vrtákov na drevo, keramiku a kov
- Sada vrtákov a dlát do vrtacích kladív
- Ručné píly a pílové listy
- Zvinovacie a skladacie metre
- Vodováhy, laserové vodováhy, vodné libely, sťahovacie laty
- Rezáky na sklo, prísavky, oleje
- Tašky na náradie

Záručný list

Pečiatka predajcu

Katalógové číslo: **LL-015A**

HVLP

Elektrická striekacia pištoľ

Dátum a podpis

Sériové číslo.....

Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje oprávnenia spotrebiteľa vyplývajúce z nezhodnosti tovaru s údajmi uvedenými v zmluve.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Zaručujeme bezchybnú činnosť výrobku, v súlade s technicko-užívateľskými podmienkami uvedenými v návode na obsluhu. Poskytujeme záruku na dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku uvedeného na tomto doklade. Záruka je platná na celom území Slovenskej republiky. Reklamáciu je možné podať písomne v záručnej dobe.
2. Povinnosti garanta realizuje miesto predaja.
3. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené vadami materiálu, nesprávnou montážou prípadne vadným vyhotovením výrobku.
4. Vady odhalené v priebehu záručnej doby spoločnosť Matej Baláž - StreetKolor.sk odstráni v termíne dohodnutom oboma stranami.
5. Výrobok je treba doručiť do predajného miesta. Podmienkou preskúmania podanej reklamácie je predloženie:
 - správne vyplneného záručného listu
 - nákupného dokladu (eventuálne jeho kópie) s uvedeným dátumom predaja zhodným s dátumom na záručnom liste.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku:
 - používania výrobku v rozpore s jeho účelom a pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,
 - používania zariadenia určeného pre domáceho kutila na profesionálne účely,
 - preťaženia zariadenia, ktoré následne spôsobí poruchu motora alebo častí mechanickej prevodovky,
 - vykonávanie neoprávnených opráv,
 - modifikovania konštrukcie zariadenia,
 - mechanického, fyzického a chemického poškodenia, prípadne poškodenia spôsobeného vonkajšími silami a činiteľmi,
 - poškodení spôsobených nesprávnou montážou častí zariadenia alebo jeho príslušenstva, používaním nesprávnych mazív, olejov alebo konzervačných prípravkov,
7. Záruka sa nevzťahuje na časti zariadenia, ktoré sa pri normálnej prevádzke opotrebovávajú: tepelné poistky, elektrografitové kefky, klinové pásy, držiaky náradia, akumulátory, pracovné koncovky elektronáradia (kotúčové píly, vrtáky, frézy atď.)
8. Typový štítok zariadenia musí byť čitateľný. Reklamovaný exemplár je treba dôkladne zabezpečiť pred poškodením počas prepravy. Pokiaľ je to možné, zariadenie doručte v originálnom obale.

Osvedčenie kupujúceho

Bol som oboznámený/á so záručnými podmienkami, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom.

.....
dátum a miesto

.....
podpis kupujúceho

Matej Baláž - StreetKolor.sk
Ždiarska 1446/19
040 12 Košice 12
Tel.: +421 915 422 332
e-mail: streetkolor@streetkolor.sk

POZNÁMKY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH

Dátum prijatia do opravy	Dátum vykonania opravy	Rozsah opravy, opis činností v rámci opravy	Podpis osoby, ktorá opravu vykonala